

# 大型、中型バスの緩衝装置のリコールについて

平成 12年1月20日

平成12年1月20日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを運輸大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 前輪緩衝装置の下側アームを支持する部材（サポートメンバー）において、内部の防錆処理がされていないことから、そのままの状態で使用を続けると、融雪剤等が内部に浸入することにより錆が発生・進行するため、サポートメンバーの強度が低下し、最悪の場合、当該アームが脱落して走行不能に至るおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該サポートメンバーの内部を点検・清掃するとともに、防錆処理を行います。又、錆の発生が著しいものは補強板を取り付けます。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-RA531MBN	RA531MBN-00001～RA531MBN-00299 平成 7年 9月14日～平成11年 2月 2日	21
KC-RA531RBM	RA531RBM-00051～RA531RBM-00311 平成 8年 6月 4日～平成11年 3月10日	11
KC-RA531RBN	RA531RBN-00002～RA531RBN-10009 平成 7年 9月14日～平成11年 9月 8日	264
KC-RA550RBM	RA550RBM-00001 平成 7年 9月18日	1
KC-RA550RBN	RA550RBN-00003～RA550RBN-10008 平成 7年 3月28日～平成11年10月21日	129

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-RD630UBN	RD630UBN-00001～RD630UBN-10001 平成 8年 7月28日～平成10年 9月11日	4
KC-RP250FBN	RP250FBN-00001～RP250FBN-10009 平成 7年 9月 8日～平成11年11月10日	98
U-RA520RBK	RA520RBK-00830～RA520RBK-01114 平成 5年 8月19日～平成 7年 6月16日	3
U-RA520RBL	RA520RBL-00502～RA520RBL-01122 平成 4年 2月17日～平成 7年 8月11日	188
U-RA520RBM	RA520RBM-00024～RA520RBM-00205 平成 2年 7月24日～平成 3年 4月19日	9
U-RA520RBN	RA520RBN-00001～RA520RBN-00308 平成 2年12月27日～平成 3年12月23日	9
U-RA520SBN	RA520SBN-00001～RA520SBN-01078 平成 2年 6月27日～平成 7年 3月 9日	57
U-RA520TBM	RA520TBM-00028～RA520TBM-01112 平成 2年 7月26日～平成 7年 5月18日	84
U-RA520TBN	RA520TBN-00010～RA520TBN-01081 平成 2年 6月27日～平成 7年 3月23日	384
U-RA530RBM	RA530RBM-00017～RA530RBM-00018 平成 5年 4月20日～平成 5年 4月21日	2
U-RA530RBN	RA530RBN-00002～RA530RBN-00138 平成 5年 3月11日～平成 7年 7月12日	84
U-RD620UBN	RD620UBN-00004～RD620UBN-00552 平成 2年 8月28日～平成 6年 6月17日	74
U-RP210FBN	RP210FBN-00005～RP210FBN-00317 平成 2年12月25日～平成 7年 8月 7日	136
計 18型式	製作期間の全体の範囲 平成 2年 6月27日～平成11年11月10日	計 1,558台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。