

# 中型トラックの電気装置のリコールについて

平成 25 年 8 月 6 日

リコール届出番号 3203

平成 25 年 8 月 6 日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 中型トラックの電気装置において、スタータケーブルを固定するための結束バンド取付作業が不適切なため、スタータケーブルとUDPC(ディーゼル微粒子除去装置)の排気温度センサー部のマフラーカバーの隙間が少なくなるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの外装コルゲートチューブがマフラーカバーと干渉することで溶損し、最悪の場合、スタータケーブルの被覆が溶損し短絡するため、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、スタータケーブルの結束バンド位置を点検し、不適切な場合には正規位置に修正するとともに、マフラーカバーとの隙間を確保するための結束バンドを追加します。また、コルゲートチューブに溶損がある場合は、新品のコルゲートチューブで修理し、スタータケーブルの被覆に溶損がある場合には、新品ケーブルと交換します。

### [【改善箇所説明図】](#)

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

社名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラックス	SKG-MK38L TKG-MK38L	「コンドル」	MK38L-00146~MK38L-11526 平成 23 年 8 月 2 日~平成 25 年 3 月 8 日	194
	SKG-LK38L TKG-LK38L		LK38L-00127~LK38L-10047 平成 23 年 10 月 28 日~平成 25 年 3 月 1 日	16
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 2 日~平成 25 年 3 月 8 日	(計 210 台)

### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301  
オープン時間 月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00  
但し、会社休業日を除きます。