

制動装置（キャリパーハウジング）のリコールについて

リコール番号4492

（届出日：平成31年4月23日　開始日：部品準備でき次第）

平成31年4月23 日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきまして
は、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

１．不具合の状況

前後輪のブレーキキャリパーにおいて、キャリパー内の自動調整用駆動ピンの圧入方法が不適切なため、ブレーキ
操作の繰り返しにより駆動ピンが折損するものがあります。そのため、ブレーキ パッドの摩耗が進行しても、
ブレーキパッドとブレーキディスクとの隙間が自動調整されず、走行ブレーキ及び駐車ブレーキの性能が低下する
おそれがあります。

２．改善の内容

全車両、キャリパーハウジング部のシリアル番号を確認し、該当する場合はキャリパーハウジングを良品に
交換します。

３．対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車 名	型 式	通 称 名	リ コ ー ル 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リコール対象 車 の 台 数	備 考
UD トラックス	2PG-CD4BA	「クオン」	JNCMBMOC9KU038541 平成30年11月8日	1	
	2PG-CD4CA		JNCMBMOC6KU038495 平成30年11月8日	1	
	2PG-CD5AL		JNCMBNOC3KU038279 ～ JNCMBNOC8KU038519 平成30年10月22日 ～ 平成30年10月22日	2	
	2PG-CD5BA		JNCMB02CXKU038151 平成30年10月5日	1	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C7KU038155 ～ JNCMB02C8KU038195 平成30年10月9日 ～ 平成30年10月22日	3	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C3KU038010 ～ JNCMB02C1KU038535 平成30年10月2日 ～ 平成30年10月24日	35	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C8KU038035 ～ JNCMB02C3KU038170 平成30年10月2日 ～ 平成30年10月9日	6	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C1KU038054 ～ JNCMB02C2KU038564 平成30年10月4日 ～ 平成30年10月30日	6	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD6KU038215 平成30年11月1日	1	
	2PG-CW5AL		JNCMBNOD7KU038021 ～ JNCMBNOD6KU038558 平成30年10月3日 ～ 平成30年10月23日	22	
	2PG-CW5BL		JNCMBP0D9KU038131 JNCMB02DXKU038174 平成30年10月9日 平成30年10月10日	3	
UD トラックス	2PG-CW5CA	「クオン」	JNCMBP0D1KU038107 平成30年10月4日	1	
	2PG-CW5CL		JNCMBP0D6KU038085 ～ JNCMBP0D9KU038551 平成30年10月4日 ～ 平成30年10月23日	3	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D0KU038507 ～ JNCMB02DXKU038546 平成30年10月19日 ～ 平成30年10月31日	3	
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A7KU038005 ～ JNCMB22A8KU038563 平成30年10月2日 ～ 平成30年10月29日	61	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A0KU038041 ～ JNCMB22A0KU038542 平成30年10月3日 ～ 平成30年10月22日	17	
	2PG-GK5AAE		JNCMBP0A2KU038011 ～ JNCMBP0A2KU038557 平成30年10月2日 ～ 平成30年10月29日	7	
	（計 17型式）	（ １車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成30年10月2日 ～ 平成30年11月8日	（計 173台）	

＜ご注意＞


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社　お客様相談室
〒362-8523　埼玉県上尾市大字荻丁目1番地
フリーダイヤル　0120-67-2301


オープン時間　　月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

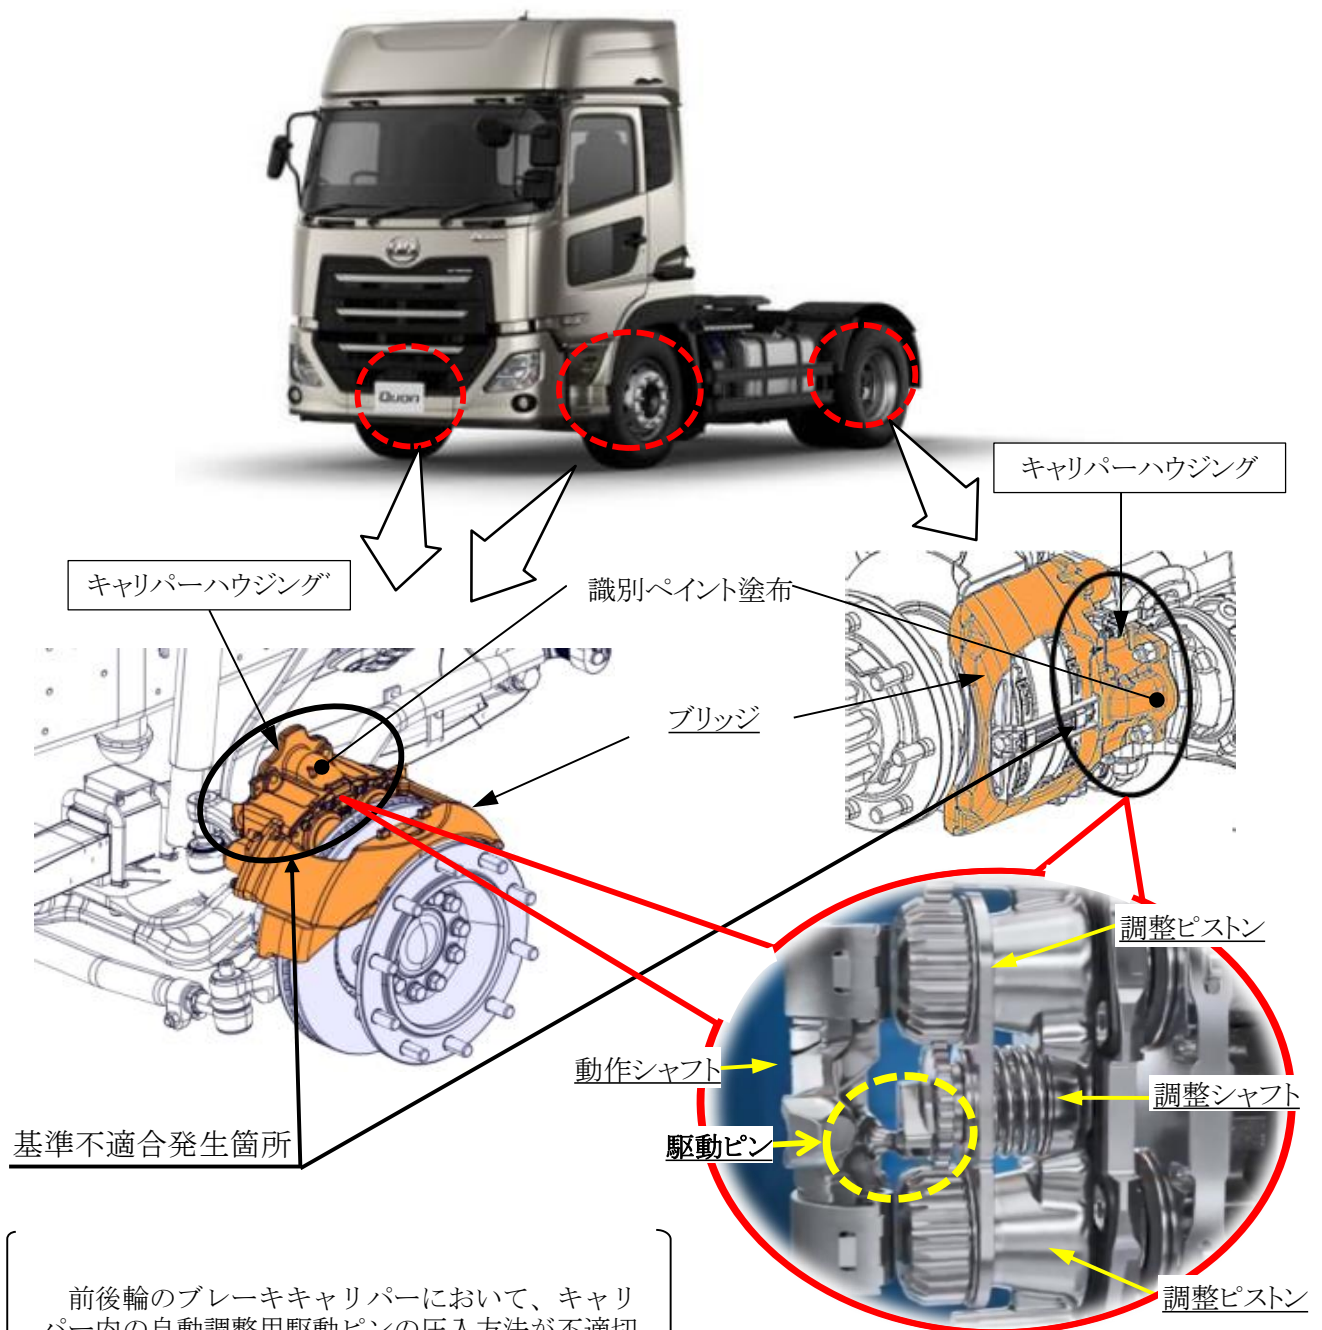

前後輪のブレーキキャリパーにおいて、キャリパー内の自動調整用駆動ピンの圧入方法が不適切なため、ブレーキ操作の繰り返しにより駆動ピンが折損するものがある。そのため、ブレーキパッドの摩耗が進行しても、ブレーキパッドとブレーキディスクとの隙間が自動調整されず、走行ブレーキ及び駐車ブレーキの性能が低下するおそれがある。

キャリパーハウジング内(調整装置構成図)

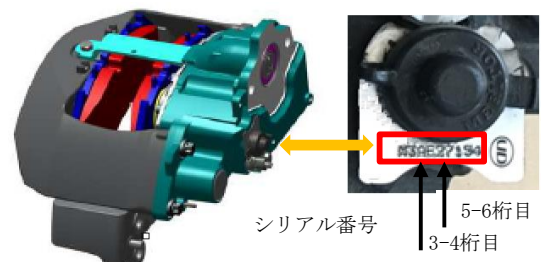

改善措置の内容

全車両、キャリパーハウジング部のシリアル番号を確認し、該当する場合はキャリパーハウジングを良品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：キャリパーハウジングの頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。