

大型トラック 内圧容器及びその附属装置（エアタンクブラケット）のリコールについて

（届出日：令和7年1月28日、作業開始日：令和7年1月29日）

リコール番号 5607

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラック低床4軸車のエアブレーキにおいて、共振に対する検討が不十分なため、高車速域でエアタンク周辺で共振することがあります。そのため、固定ストラップに繰り返し応力がかかり、当該ストラップが疲労破断し、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクが浮動してブラケット等と干渉しエア接続部等が損傷しエアが漏れ、ブレーキエア圧力低下の警告ランプ点灯及び警報が鳴り、最悪の場合、前輪もしくは後輪のブレーキが効かなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

エアタンクブラケットを対策品と交換すると共に、エアタンク固定ストラップ等も新品と交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車両の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改	「クオン」	JNCMBM0GXKU038485 ～ JNCMBM0G6NU076204 平成30年12月19日 ～ 令和4年9月13日	338	
	2PG-CG4FA		JNCMBM0G9PU076524 ～ JNCMBM0G0RU097149 令和4年9月22日 ～ 令和6年8月20日	1,123	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9JU031905 ～ JNCMB02G5MU059544 平成30年2月27日 ～ 令和3年1月29日	21	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ～ JNCMB02G9NU072797 平成30年4月19日 ～ 令和4年6月21日	8	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G8HU025247 ～ JNCMB02G5NU074756 平成29年7月31日 ～ 令和4年9月6日	934	
	2PG-CG5CE		JNCMB02GXJU032755 ～ JNCMB02G3NU074111 平成30年3月23日 ～ 令和4年7月25日	70	
	2PG-CG5CL		JNCMBP0G7HU025901 ～ JNCMB02G0NU074678 平成29年8月29日 ～ 令和4年7月15日	206	
	2PG-CG5EE		JNCMCH0G0PU082152 令和5年3月30日	1	
	2PG-CG5FA 2PG-CG5FA改 2RG-CG5FA改		JNCMCH0G6NU074957 ～ JNCMC12G2RU097016 令和4年7月30日 ～ 令和6年7月26日	149	
	2DG-CG5FAYP 2DG-CG5FAYP改		JNCMC20G4PU083625 ～ JNCMC20G2RU096389 令和5年7月15日 ～ 令和6年7月22日	12	
	2PG-CG5FE		JNCMCH0G9NU075844 ～ JNCMCH0G2RU091969 令和4年8月31日 ～ 令和6年2月28日	18	
	2PG-CG5FL		JNCMC12G6NU075160 ～ JNCMC12G7RU096525 令和4年8月6日 ～ 令和6年7月11日	44	
	(計 13 型式)		(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月31日 ～ 令和6年8月20日	(計2,924台)

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

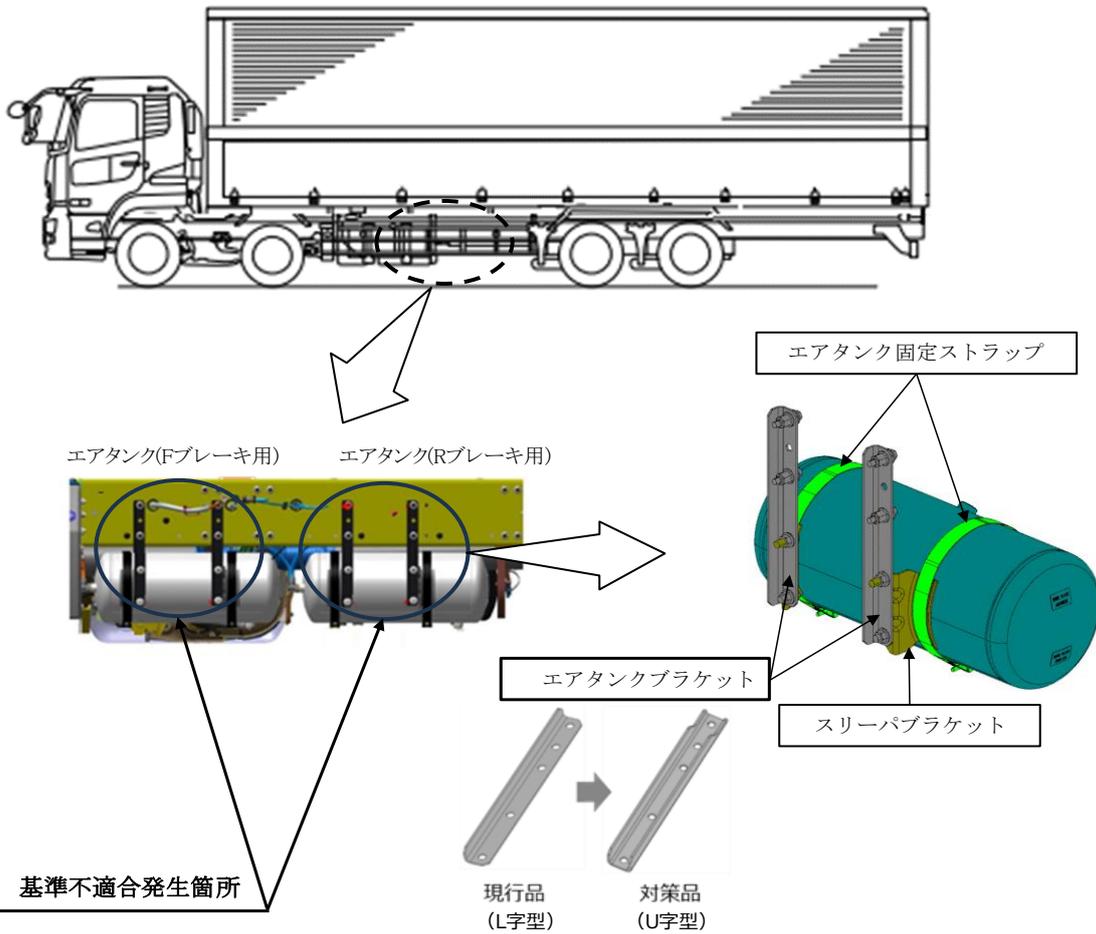

大型トラック低床4軸車のエアブレーキにおいて、共振に対する検討が不十分なため、高車速域でエアタンク周辺で共振することがある。そのため、固定ストラップに繰り返し応力がかかり、当該ストラップが疲労破断し、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクが浮動してブラケット等と干渉しエア接続部等が損傷しエアが漏れ、ブレーキエア圧力低下の警告ランプ点灯及び警報が鳴り、最悪の場合、前輪もしくは後輪のブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアタンクブラケットを対策品と交換すると共に、エアタンク固定ストラップ等も新品と交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：当該部位がU字の対策品ブラケットに交換されていることを確認する。