

## 小型トラック 灯火装置（前面方向指示器）のリコールについて

（届出日：令和7年3月27日、作業開始日：令和7年3月28日）

リコール番号 5637

UDトラックに車両を提供している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただけますようよろしくお願い申し上げます。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

前照灯一体式方向指示器を装着したトラックとバスにおいて、設計検討が不適切なため、方向指示器のバルブソケットと前照灯側コンタクトリングの接点端子の接圧が不足しているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、方向指示器点滅の繰り返しによって端子に酸化被膜が生じ、この酸化被膜が増大すると、バルブソケットとコンタクトリングの端子が焼損・溶損して、方向指示器が不灯になります。

### 2. 改善の内容

前照灯の製造番号を確認して不具合品が装着されていると判断されたものは方向指示器のバルブソケット端子を点検し、焼損・溶損が認められた場合は前照灯一式を対策品に交換いたします。  
なお、焼損・溶損が認められない場合はバルブソケットを対策品に交換いたします。

### 3. 対象車両

- UDトラック株式会社が発売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	2PG-FEA8Y	「カゼット」	FEA8Y-590001～FEA8Y-600012 令和3年8月26日～令和5年12月19日	16	
	2PG-FEB8Y		FEB8Y-590017～FEB8Y-600034 令和3年8月27日～令和5年11月27日	24	
	2PG-FEB9Y		FEB9Y-590001～FEB9Y-600041 令和3年5月11日～令和5年12月8日	51	
	2PG-FEBMY		FEBMY-600001 令和4年6月28日	1	
	2PG-FEBSY		FEBSY-590001～FEBSY-600006 令和3年5月14日～令和5年10月17日	12	
	2PG-FEC9Y		FEC9Y-590001～FEC9Y-600003 令和3年6月11日～令和5年1月31日	8	
	2PG-FED9Y		FED9Y-590002～FED9Y-590004 令和4年3月17日～令和4年5月25日	3	
	2PG-FGB7Y		FGB7Y-590001 令和3年8月19日	1	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-590001～FBA2Y-600016 令和3年5月27日～令和5年10月30日	28	
	2RG-FBA3Y		FBA3Y-590001～FBA3Y-600002 令和3年6月16日～令和5年5月29日	3	
	2RG-FBA6Y		FBA6Y-590001～FBA6Y-600016 令和3年6月16日～令和5年11月20日	22	
	2RG-FBAVY		FBAVY-590001～FBAVY-600026 令和3年5月21日～令和5年11月27日	38	
	2RG-FDA2Y		FDA2Y-590001～FDA2Y-600006 令和3年7月19日～令和5年8月3日	7	
	2RG-FDA5Y		FDA5Y-590001～FDA5Y-600011 令和3年8月20日～令和5年10月18日	15	
	2RG-FDA6Y		FDA6Y-590001～FDA6Y-600004 令和3年8月26日～令和5年7月19日	5	
	2RG-FEA2Y		FEA2Y-590001～FEA2Y-600003 令和3年7月7日～令和5年6月9日	4	
	2RG-FEA8Y		FEA8Y-600002 令和5年2月27日	1	
	2RG-FEAVY		FEAVY-590001～FEAVY-600048 令和3年6月21日～令和5年12月11日	72	
	2RG-FEB2Y		FEB2Y-600001 令和4年12月13日	1	
	2RG-FEB5Y		FEB5Y-590001～FEB5Y-600033 令和3年6月2日～令和5年10月30日	49	
	2RG-FEB8Y		FEB8Y-590001～FEB8Y-600033 令和3年6月2日～令和5年9月8日	38	
	2RG-FEB9Y		FEB9Y-590010～FEB9Y-600042 令和3年9月7日～令和5年12月11日	14	
	2RG-FED9Y		FED9Y-590001 令和3年12月7日	1	
	2RG-FGA2Y		FGA2Y-600001～FGA2Y-600011 令和4年7月11日～令和5年9月8日	11	
	2RG-FGA5Y		FGA5Y-590001～FGA5Y-600010 令和3年7月30日～令和5年11月10日	15	
(計25型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年5月11日～令和5年12月19日	(計440台)		

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

#### 【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(但し、会社休業日を除きます)

## 改善箇所説明図

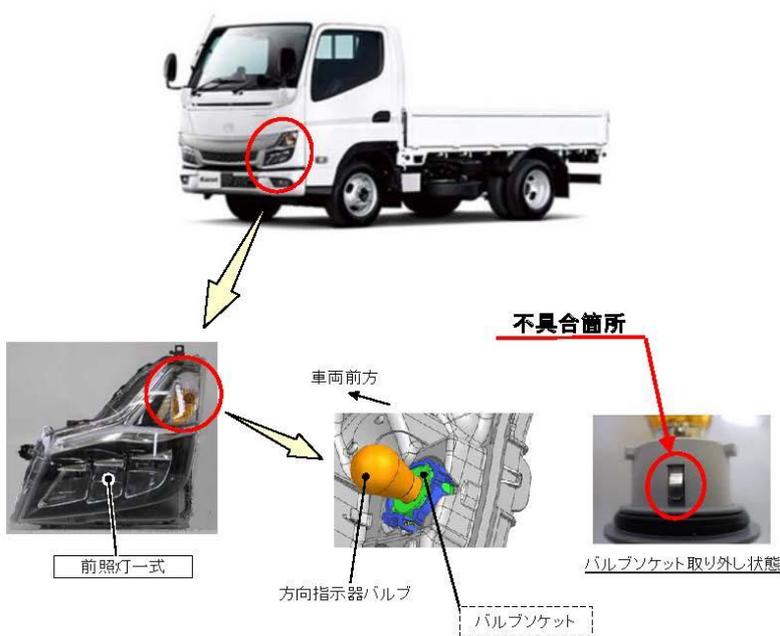

※右側前照灯の方向指示器も同様。

前照灯一体式方向指示器を装着したトラックとバスにおいて、設計検討が不適切なため、方向指示器のバルブソケットと前照灯側コンタクトリングの接点端子の接圧が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、方向指示器点滅の繰り返しによって端子に酸化被膜が生じ、この酸化被膜が増大すると、バルブソケットとコンタクトリングの端子が焼損・溶損して、方向指示器が不灯になる。

### 改善措置の内容

全車両、前照灯の製造番号を確認して不具合品が装着されていると判断されたものは方向指示器のバルブソケット端子を点検し、焼損・溶損が認められた場合は前照灯一式を対策品に交換する。

なお、焼損・溶損が認められない場合はバルブソケットを対策品に交換する。

注：  はバルブソケット端子に焼損・溶損が認められた場合に、 は認められなかった場合に、対策品と交換する部品を示す。

識別： 作業完了車には、青色ペイントを塗布する。

小型トラック : ステアリングコラムカバーの取付スクリュー頭

小型バス : アクセルペダルブラケット横側

大型バス : 車両左後方点検リッド裏