

中型トラック 座席（シートサスペンション）のリコールについて

（届出日：令和7年6月26日、作業開始日：令和7年6月27日）

リコール番号 5665

UDトラックに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、バッテリー端子を外した状態でシートの上昇操作を行った場合、サスペンションがロックされたまま解除されなくなり、座面高さの調整ができなくなることがあります。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

運転者席シートのエア回路に電磁遮断弁および電磁遮断弁制御ECUを追加するとともに、ラチェットギア締結部のナットを新品に交換し、緩み止め剤を塗布いたします。なお、サスペンションロック機能を点検し、機能に問題がある場合はシートサスペンション一式を対策品に交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
UD トラックス	2PG-BRR90S3 2PG-BRR90T4 2PG-BRR90V4 2RG-BRR90S4 2RG-BRR90T4 2RG-BRR90U4 2RG-BRR90V4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7005330 令和6年2月17日～令和7年2月21日	103	
	2RG-BSR90S4 2RG-BSR90T4		BSR90-7000504～BSR90-7000612 令和6年2月28日～令和6年12月23日	7	
	2PG-BTR90U4 2PG-BTR90V4 2RG-BTR90U4 2RG-BTR90V4		BTR90-7001029～BTR90-7001312 令和6年2月22日～令和7年2月19日	27	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000006～BVZ26-7000023 令和6年9月25日～令和6年12月19日	7	
	（計14型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年2月17日～令和7年2月21日	（計144台）	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

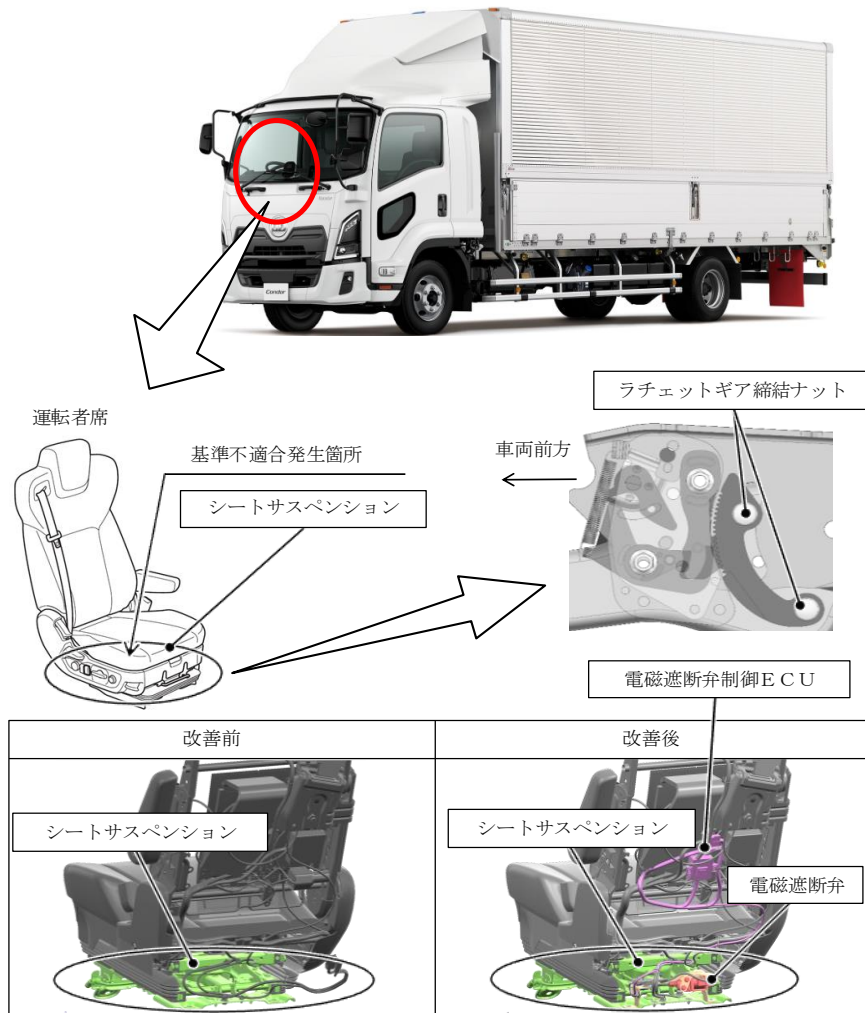

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、バッテリー端子を外した状態でシートの上昇操作を行った場合、サスペンションがロックされたまま解除されなくなり、座面高さの調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、運転者席シートのエア回路に電磁遮断弁および電磁遮断弁制御 ECU を追加するとともに、ラチェットギア締結部のナットを新品に交換し、緩み止め剤を塗布する。なお、サスペンションロック機能を点検し、機能に問題がある場合はシートサスペンション一式を対策品に交換する。

識別 : 助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート右上に、識別シール (水色) を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。