

中型トラック かじ取り装置(パワーステアリングポンプジョイント)のリコールについて

(届出日:令和8年7月9日、作業開始日:令和8年7月10日)

リコール番号 5846

UDトラックに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、製造工程が不適切なため、接続部のワッシャ内径が大きいものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、接続部のリングが油圧によりワッシャ内径の隙間に噛み込んで損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがあります。

※リコール届出番号5749(令和7年12月)にて届出を行いましたが、新たな原因が判明したため、実施作業の変更と対象車両を拡大してご案内いたします。

2. 改善の内容

ジョイントを良品、リングを新品に交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が発売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|----------------------------|--------|---|------------|----|
| UD トラックス | 2KG-BVR26U4 | 「コンドル」 | BVR26-7000001~BVR26-7000016 令和6年9月24日~令和7年11月17日 | 13 | |
| | 2PG-BVR26U4 | | BVZ26-7000001~BVZ26-7000057 令和6年9月11日~令和8年2月11日 | 50 | |
| | 2DG-BVZ26U4 2WG-BVZ26U4 | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和6年9月11日~令和8年2月11日 | (計63台) | |

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 ※但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

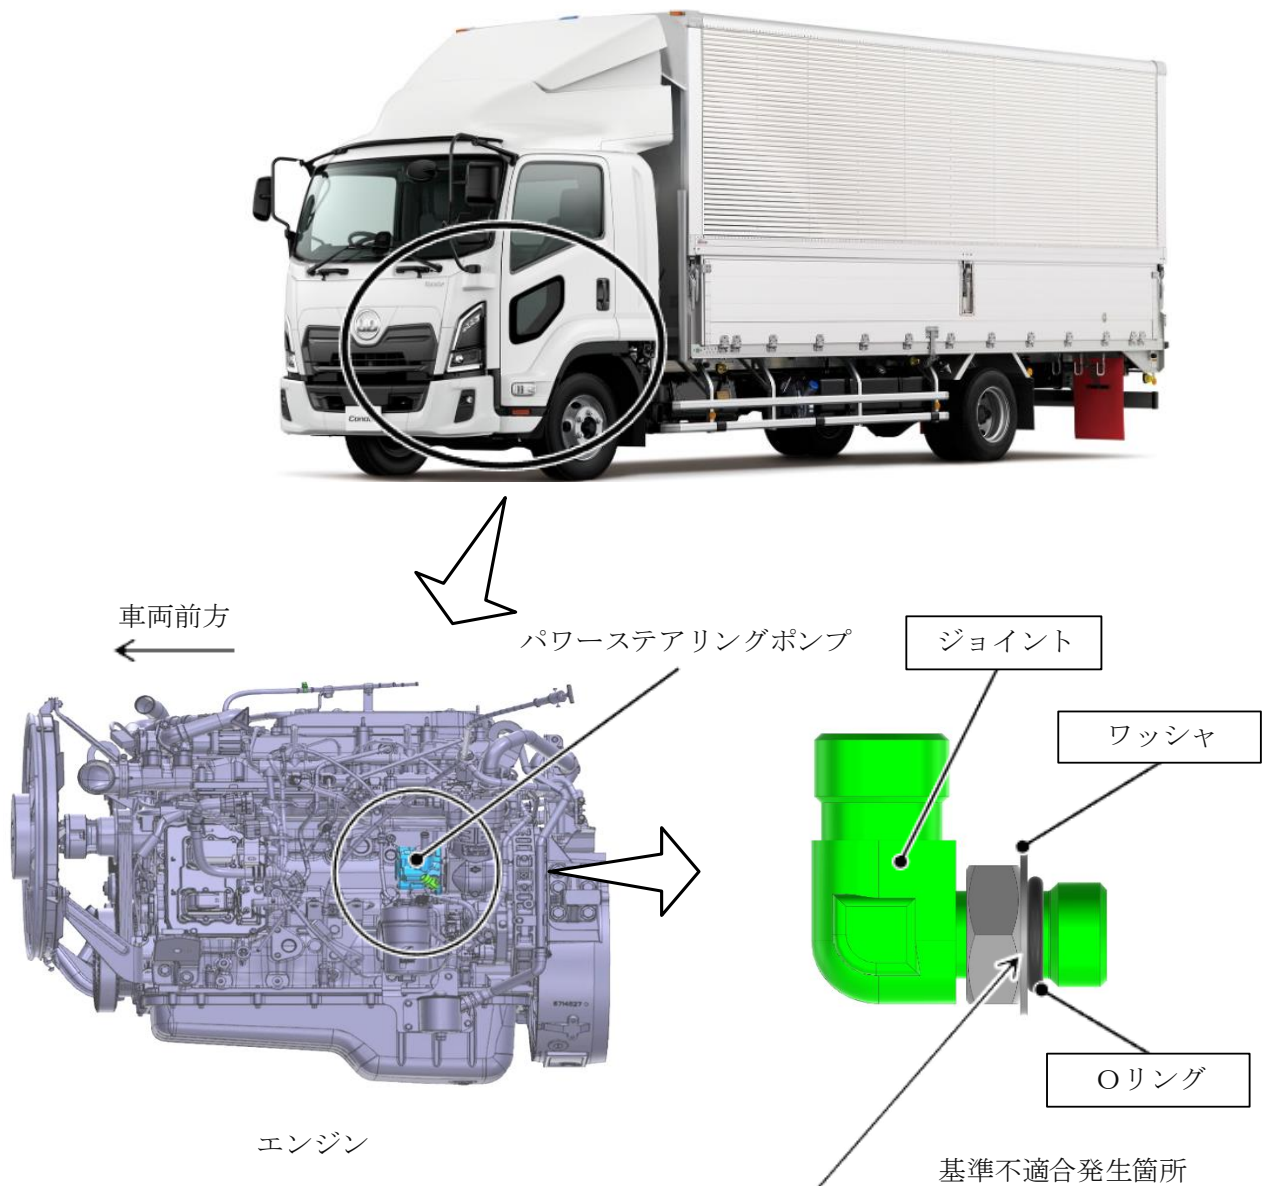

パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、製造工程が不適切なため、接続部のワッシャ内径が大きいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続部のOリングが油圧によりワッシャ内径の隙間に噛み込んで損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が增大するおそれがある。

改善の内容:

全車両、ジョイントを良品、Oリングを新品に交換する。

識別 : 各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注 : は、措置する部品を示す。