

大型トラクタ 燃料タンクブラケットのリコールについて

平成 30 年 11 月 29 日

リコール届出番号：4387

（届出日：平成 30 年 11 月 29 日 作業開始日：平成 30 年 11 月 30 日）

UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラクタの燃料装置において、燃料タンク保持ブラケットの成型加工が不適切なため、当該ブラケットに固定しているサイドガードブラケットが傾斜して、燃料タンク底面との隙間が確保されていないものがあります。そのため、走行時の振動等で燃料タンク底面とサイドガードブラケットが接触して、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、燃料タンク保持ブラケットとサイドガードブラケットを対策品と交換します。なお、燃料タンク底面を点検し、損傷がある場合は、燃料タンクを新品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラクタが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラック ス	2PG-GK5AAB	「クオン」	JNCMB22A4JU029616 ~ JNCMB22A0JU036269 平成 29 年 12 月 14 日 ~ 平成 30 年 07 月 24 日	16
	2PG-GK5AAD		JNCMBP0A5JU029494 ~ JNCMB22A7JU036267 平成 29 年 12 月 08 日 ~ 平成 30 年 07 月 25 日	12
	2PG-GK5AAE		JNCMBP0A8JU034642 ~ JNCMBP0A7JU036009 平成 30 年 06 月 13 日 ~ 平成 30 年 07 月 23 日	14
	計 3 型式	計 1 車種	(製造期間の全体の範囲) 平成 30 年 05 月 09 日 ~ 平成 30 年 06 月 08 日	計 42 台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

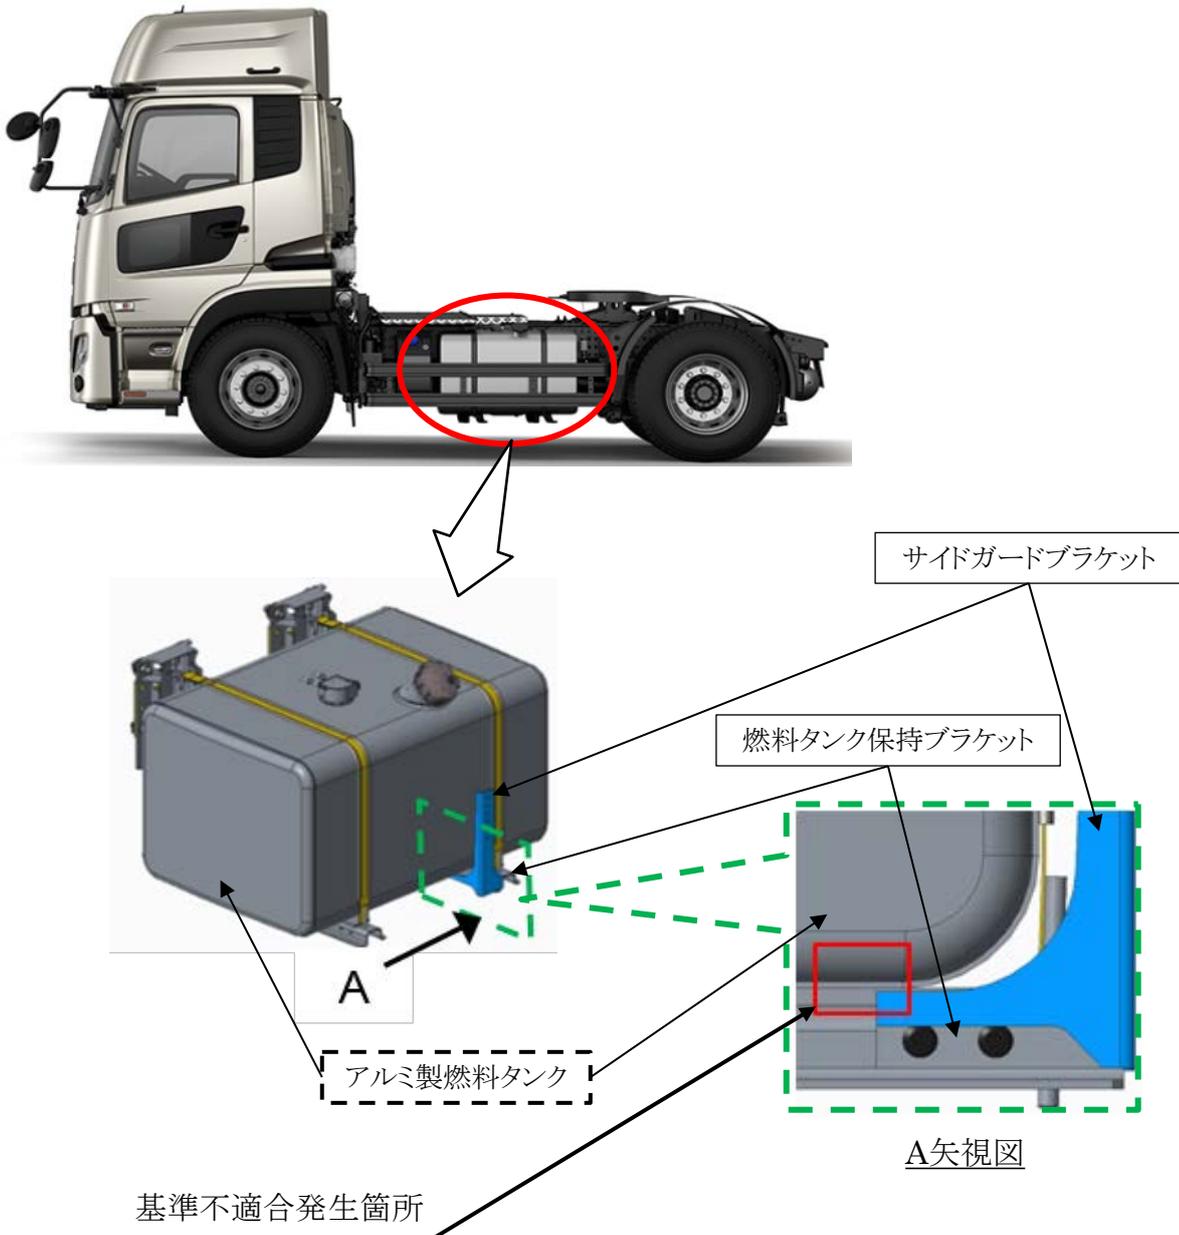

大型トラックの燃料装置において、燃料タンク保持ブラケットの成型加工が不適切なため、当該ブラケットに固定しているサイドガードブラケットが傾斜して、燃料タンク底面との隙間が確保されていないものがある。そのため、走行時の振動等で燃料タンク底面と接触し、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンク底面を点検し、燃料タンク保持ブラケットとサイドガードブラケットを対策品と交換する。なお、燃料タンク底面に損傷がある場合は、新品と交換する。

注： は交換する部品を示す。 は必要に応じて交換する部品を示す。

識別： サイドガード締結ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。