

排出ガス発散防止装置（尿素水ポンプ）リコールについて

リコール番号4616

（届出日：令和元年11月21日 開始日：令和元年11月22日）

令和元年11月21日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックの尿素選択還元型触媒システム（尿素SCRシステム）において、尿素水ポンプ内ガイドスリーブの加工が不適切なため、ポンプ作動時の圧力によって当該スリーブ先端部に亀裂が発生することがあります。そのため、当該スリーブ先端部が破断し尿素水ポンプの機能が損なわれ、警告灯が点灯するとともに排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、尿素水ポンプを対策品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C7HU026287 ~ JNCMBN0C0JU028811 平成29年9月25日 ~ 平成29年11月20日	5	
	2PG-CD5BA		JNCMBN0C8HU021910 ~ JNCMB02C7JU034038 平成29年6月9日 ~ 平成30年5月10日	55	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02C7JU033813 平成29年9月6日 ~ 平成30年4月26日	55	
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C1HU016208 ~ JNCMB02C0JU034057 平成29年4月28日 ~ 平成30年5月10日	1,338	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ~ JNCMB02CXJU034065 平成30年2月22日 ~ 平成30年5月11日	64	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ~ JNCMBP0C5JU034048 平成29年8月3日 ~ 平成30年5月10日	85	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7JU032894 ~ JNCMBN0B5JU033929 平成30年5月9日 ~ 平成30年5月25日	2	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02G9JU033279 平成29年9月8日 ~ 平成30年4月12日	8	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 平成30年4月19日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXHU017229 ~ JNCMB02GXJU034070 平成29年6月22日 ~ 平成30年5月11日	2,285	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ~ JNCMB02G9JU034030 平成30年2月15日 ~ 平成30年5月17日	52	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ~ JNCMB02G3JU034055 平成29年8月3日 ~ 平成30年5月10日	79	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ~ JNCMB02D6JU034069 平成29年5月10日 ~ 平成30年5月11日	489	
	UD トラックス		2PG-CW5BL	「クオン」	JNCMB02D1HU022941 ~ JNCMB02D6JU034010 平成29年6月19日 ~ 平成30年5月11日
2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ~ JNCMB02D4JU034040 平成29年6月6日 ~ 平成30年5月10日	75		
2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ~ JNCMB02D8JU033943 平成29年6月6日 ~ 平成30年5月10日	116		
2PG-CX5BA		JNCMB02D6HU024538 ~ JNCMB02D8JU033683 平成29年7月28日 ~ 平成30年4月23日	25		
2PG-CX5BL		JNCMB02D3HU026151 ~ JNCMB02D4JU033745 平成29年8月30日 ~ 平成30年4月25日	17		
2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ~ JNCMBP0E6JU034061 平成30年5月9日 ~ 平成30年6月1日	25		
2PG-GK5AAB		JNCMBP0A3HU022537 ~ JNCMB22A8JU034060 平成29年11月14日 ~ 平成30年5月11日	344		
2PG-GK5AAD		JNCMB22A4JU027834 ~ JNCMB22A6JU033893 平成29年10月31日 ~ 平成30年5月8日	127		
2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 ~ JNCMB22A7JU033921 平成29年12月14日 ~ 平成30年5月9日	8		
		(計22型式)	(1車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ~ 平成30年6月1日

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

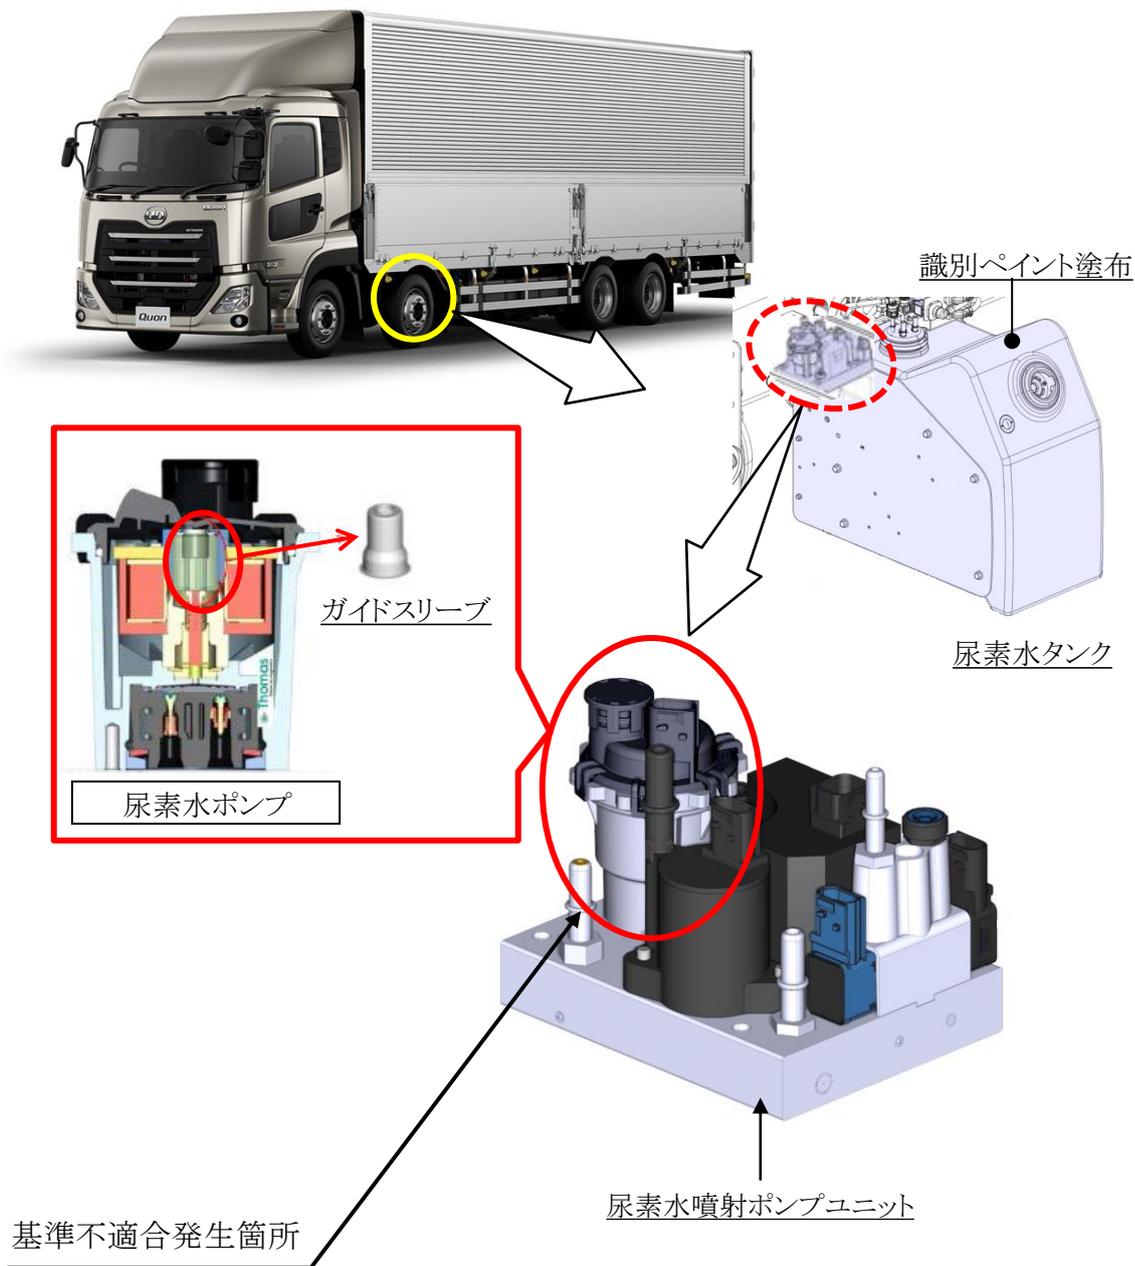

大型トラックの尿素選択還元型触媒システム(尿素SCRシステム)において、尿素水ポンプ内ガイドスリーブの加工が不適切なため、ポンプ作動時の圧力によって当該スリーブ先端部に亀裂が発生することがある。そのため、当該スリーブ先端部が破断し尿素水ポンプの機能が損なわれ、警告灯が点灯するとともに排出ガス中の窒素酸化物(NOx)の排出値が基準値を超えるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、尿素水ポンプを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：尿素水タンクのキャップ上部に白色または黄色のペイントを塗布する。