

緩衝装置（Vロッド）のリコールについて

（届出日：令和2年8月20日 開始日：令和2年8月21日）

リコール番号4797

令和2年8月20日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

重ね板ばね式緩衝装置付大型トラックのVロッドにおいて、製造工程が不適切なため、センタージョイント部ボールスリーブとフランジとの嵌合が不十分なものがあります。そのため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、フランジを固定するボルトの締結力が低下し、センタージョイントのハウジングが破損して、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、Vロッドを対策品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBNOC2KU046163 令和元年08月26日	1	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3KU044969 ~ JNCMBNOC5LU047258 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月04日	22	
	2PG-CD5CL		JNCMB02CXKU044998 ~ JNCMB02C6LU047236 令和元年07月10日 ~ 令和元年09月27日	30	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBM0G2KU046225 ~ JNCMBM0G2KU046371 令和元年08月30日 ~ 令和元年09月09日	4	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G2KU046280 令和元年08月30日	1	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G8KU045084 ~ JNCMBP0G3LU047175 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月01日	28	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD1KU045184 ~ JNCMBMOD9LU046682 令和元年07月15日 ~ 令和元年09月10日	16	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D0KU044405 ~ JNCMBP0D3LU047201 令和元年07月09日 ~ 令和元年09月26日	115	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D3KU044852 ~ JNCMB02D8LU047229 令和元年07月10日 ~ 令和元年10月01日	65	
	2PG-CW5CL		JNCMB02D2KU045118 ~ JNCMBP0D7LU047153 令和元年07月15日 ~ 令和元年09月25日	33	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D8KU045480 ~ JNCMB02D8KU046497 令和元年07月25日 ~ 令和元年09月05日	8	
(計11型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月9日 ~ 令和元年10月4日	(計323台)		

本届出は、令和2年5月19日付け届出番号「4746①」にてリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、対象を拡大し届出するものであります。

<ご注意>


- 対象車両
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

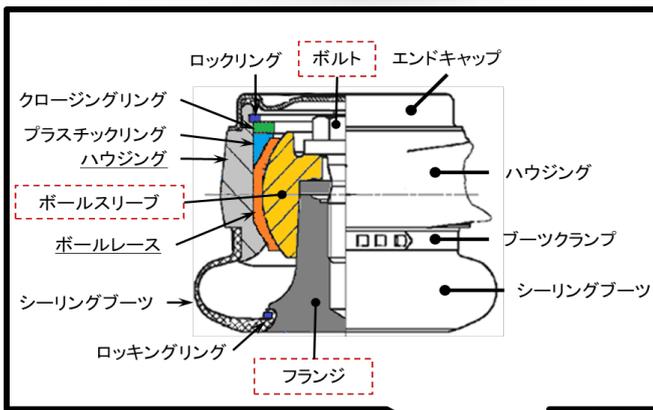

【センタージョイント】

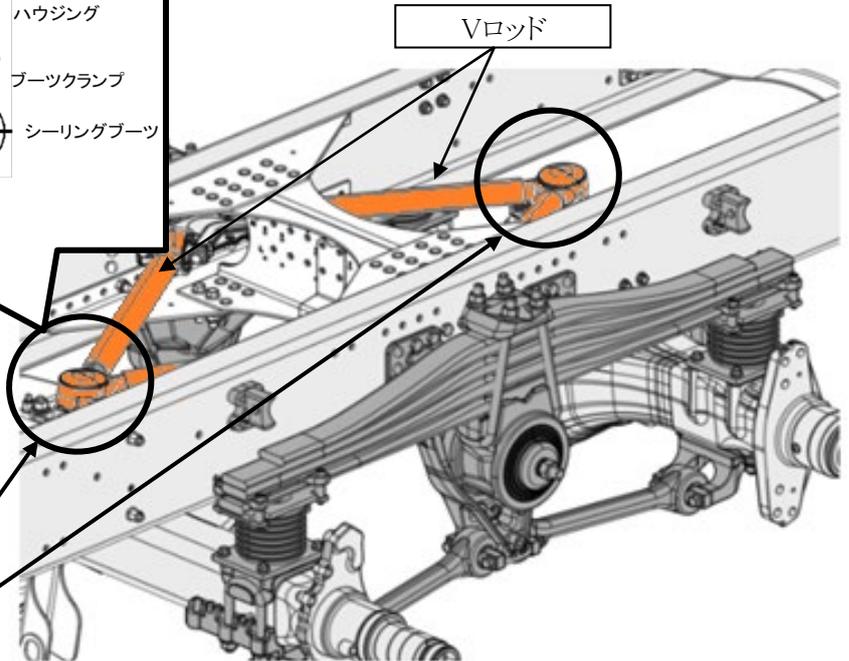

基準不適合発生箇所

重ね板ばね式緩衝装置付大型トラックのVロッドにおいて、製造工程が不適切なため、センタージョイント部ボールスリーブとフランジとの嵌合が不十分なものがある。そのため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、フランジを固定するボルトの締結力が低下し、センタージョイントのハウジングが破損して、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、Vロッドを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部の車両諸元プレート右上端に黒色ペイントを塗布する。