

大型トラック 灯火装置（前照灯操作スイッチ）のリコールについて

（届出日：令和3年3月31日 開始日：令和3年4月1日）

リコール番号4925

令和3年3月31日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがあります。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5CA	「クオン」	JNCMB02C7HU022563 ~ JNCMB02CXJU029853 平成29年6月12日 ~ 平成29年12月19日	6	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C0JU027240 平成29年10月4日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXJU029774 ~ JNCMB02G6JU031733 平成29年12月26日 ~ 平成30年2月26日	4	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D3JU029945 ~ JNCMB02D9JU031005 平成29年12月22日 ~ 平成30年1月31日	4	
	2PG-CW5BL		JNCMBP0D7JU029765 平成29年12月15日	1	
	2PG-CW5CL		JNCMBP0D7JU028079 ~ JNCMBP0D4JU028928 平成29年10月27日 ~ 平成29年11月23日	2	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A6JU029438 平成29年12月7日	1	
	（計 7型式）	（計 1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成29年6月12日 ~ 平成30年2月26日	（計 19台）	

本届出は、平成30年3月27日付け届出番号「4227」にてリコール届出を行ったものであるが、対象範囲を追加し届出するものである。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

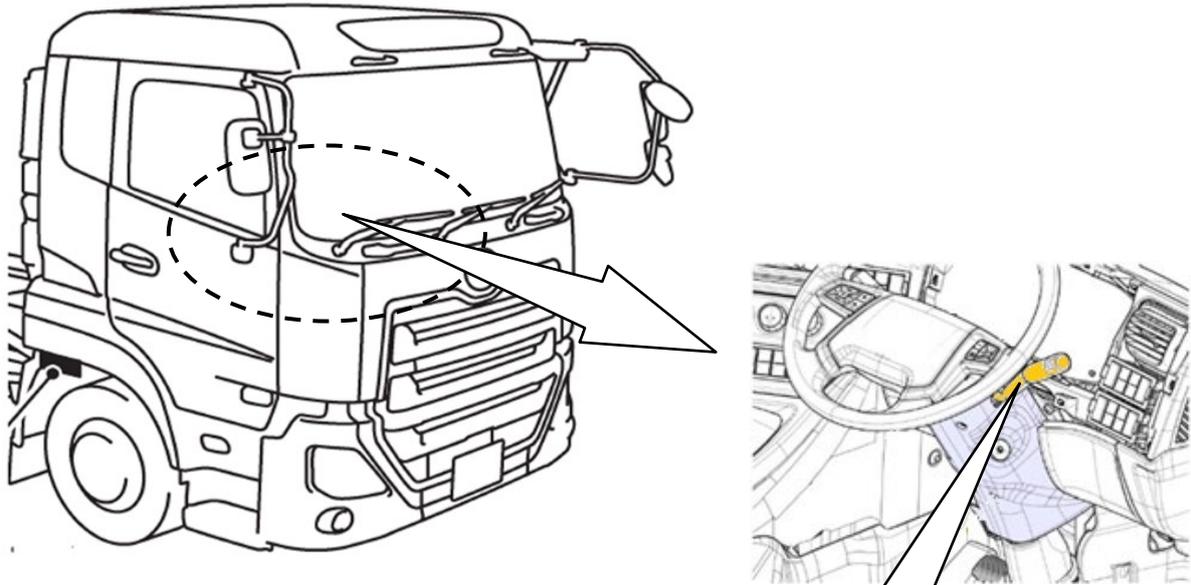


前照灯操作スイッチ(コンビネーションスイッチ)



識別ペイント塗布

基準不適合発生箇所

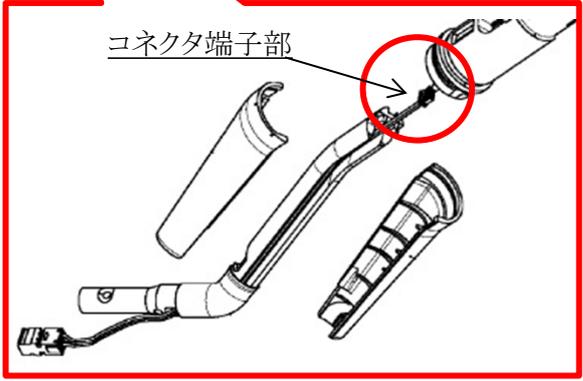

大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別： 前照灯操作スイッチレバー根元部下側に赤色のペイントを塗布する。