

大型トラック 灯火装置（テールランプ延長ハーネス）のリコールについて

（届出日：令和4年3月24日 開始日：令和4年3月25日）

リコール番号 5118

令和4年3月24日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

総輪駆動車（除雪車）のテールランプにおいて、後部改造に伴いテールランプに接続するハーネスを延長した際に接合部の防水処理が不適切だったため、雨水または雪解け水等がハーネス内に浸透しテールランプモジュールのコネクタ内部を腐食させることがあります。そのため、接触不良または短絡によりテールランプ類が不点灯もしくは誤点灯するおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、テールランプ延長ハーネスを対策品に交換するとともに、必要に応じて車両側メインハーネスを新品に交換します。また、テールランプモジュールのコネクタ部を点検し、腐食状態が酷い場合は該当モジュールを新品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2DG-CF5AL	「クオン」	JNCMBN0B2JU035332 ~ JNCMBN0B4KU039450 平成30年7月4日 ~ 平成30年12月11日	19	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E2JU034719 ~ JNCMBP0E1MU064508 平成30年6月14日 ~ 令和3年8月5日	73	
	(計 2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月14日 ~ 令和3年8月5日	(計 92台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

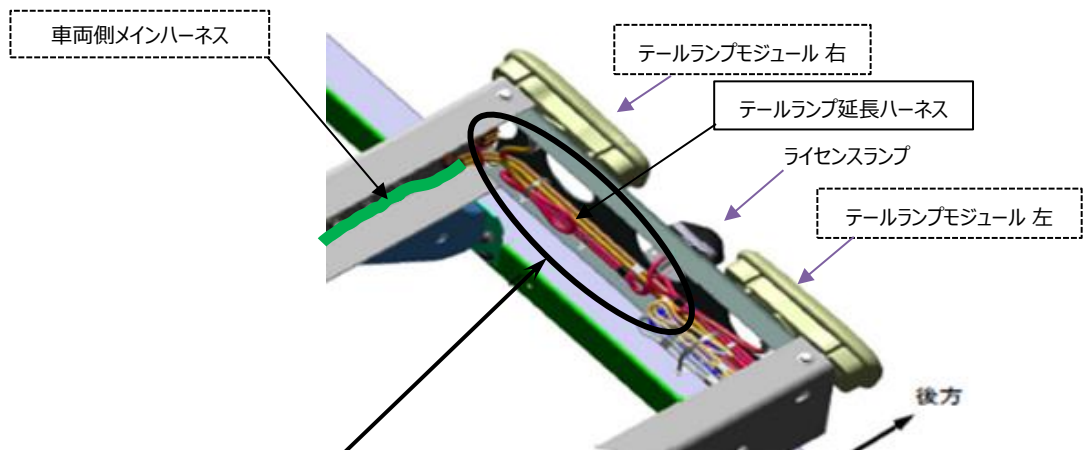

基準不適合発生箇所

総輪駆動車（除雪車）のテールランプにおいて、後部改造に伴いテールランプに接続するハーネスを延長した際に接合部の防水処理が不適切だったため、雨水または雪解け水等がハーネス内に浸透しテールランプモジュールのコネクタ内部を腐食させることがあります。そのため、接触不良または短絡によりテールランプ類が不点灯もしくは誤点灯するおそれがあります。

改善措置の内容

全車両、テールランプ延長ハーネスを対策品に交換するとともに、必要に応じて車両側メインハーネスを新品に交換します。また、テールランプモジュールのコネクタ部を点検し、腐食状態が酷い場合は該当モジュールを新品に交換します。

注： 内は、交換する部品を示し、 内は必要に応じて交換する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部の車両諸元プレート左下端に黒色ペイントを塗布する。