

中型トラック 原動機（EGRクーラ）のリコールについて

（届出日：令和4年12月1日 開始日：令和4年12月2日）

リコール番号 5244

令和4年12月1日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

排気ガス再循環装置のEGRクーラにおいて、フィンの材質が不適切なため、排気ガス通路(チューブ)にフィンがろう付けされていないものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、チューブに亀裂が生じ、冷却水経路に排気ガスが侵入して冷却不良となり、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、EGRクーラを良品に交換します。また、特定の故障コードが確認された場合は、エンジンを交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
UD トラックス	2PG-BRR90S1 2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7002515～BRR90-7002769 令和3年9月1日～令和4年3月7日	252		
	2RG-BRS90S2		BRS90-7000026 令和3年9月13日	1		
	2PG-BSR90S2 2PG-BSR90T2 2RG-BSR90S2 2RG-BSR90T2		BSR90-7000243～BSR90-7000290 令和3年9月15日～令和4年3月4日	48		
	2PG-BTR90U2 2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000582～BTR90-7000635 令和3年9月4日～令和4年3月4日	54		
	2PG-BVR90U2		BVR90-7000023～BVR90-7000024 令和3年11月23日～令和4年1月17日	2		
	2KG-BVZ90U2		BVZ90-7000005 令和3年10月22日	1		
	(計17型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月1日～令和4年3月7日	(計358台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字巷丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

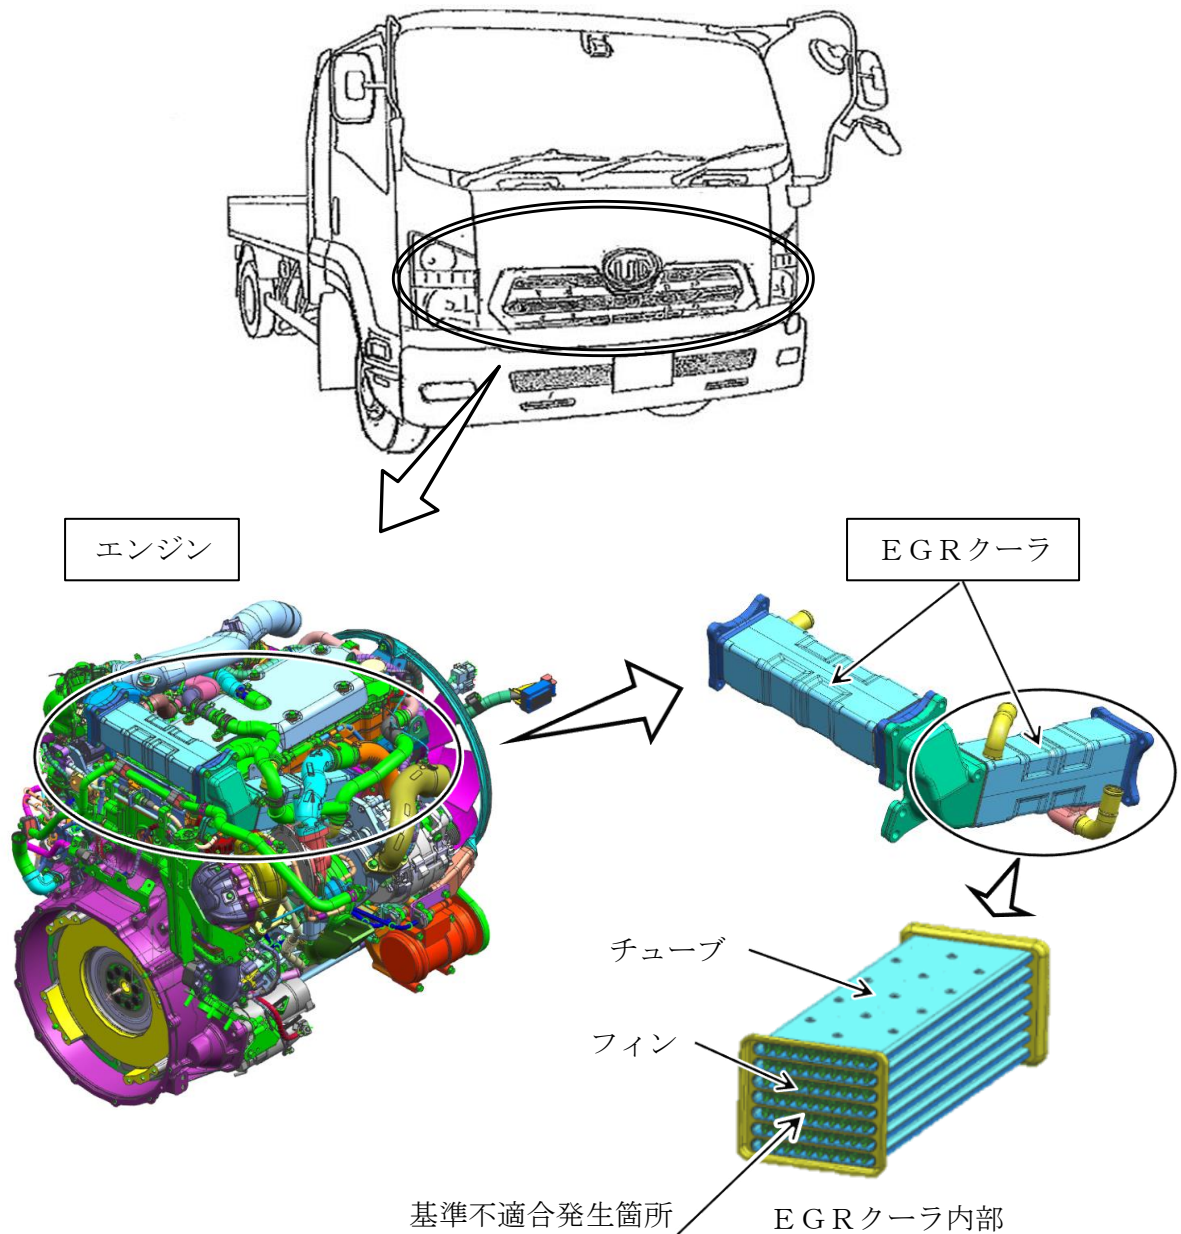

排気ガス再循環装置のEGRクーラにおいて、フィンの材質が不適切なため、排気ガス通路（チューブ）にフィンがろう付けされていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、チューブに亀裂が生じ、冷却水経路に排気ガスが侵入して冷却不良となり、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善の内容；
全車両、EGRクーラを良品に交換する。また、特定の故障コードが確認された場合は、エンジンを交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート下中、または、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート下中に識別シール（橙色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。