

# 小型トラックの燃料タンクのリコールについて

平成 27年1月29日

## リコール届出番号3508

平成27年1月29日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

- 小型トラックにおいて、燃料タンク内部のバッフルプレート（燃料液面の揺動を抑止する仕切板）を燃料タンクに溶接する強度が不足しているため、燃料の揺動によりバッフルプレートが変動して、スポット溶接部に亀裂が生じるものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が燃料タンクまで進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

- 全車両、燃料タンクを対策品に交換する。また、ワッシャを追加し、燃料タンクバンド、ナットを新品に交換します。

### 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
----	----	-----	-----------------------	------------

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
ニッサン ディーゼル	BKG-BJR85AN	「コンド ル」	BJR85-7000085～BJR85-7000125 平成21年8月31日～平成23年12月8 日	2
	BKG-BKR85AR BKG-BKR85R		BKR85-7000122～BKR85-7000152 平成22年1月7日～平成22年8月4日	5
	PDG-BKR85YN		BKR85Y-7000006～BKR85Y- 7000010 平成21年8月31日～平成22年5月10 日	5
	BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR		BLR85-7000033～BLR85-7000047 平成21年11月6日～平成23年5月20 日	13
	BKG-BLS85AR		BLS85-7000004～BLS85-7000005 平成22年10月6日～平成23年3月5日	2
	BKG- BMR85AN BKG- BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R		BMR85-7000113～BMR85-7000200 平成21年8月31日～平成23年5月24 日	70
	BDG- BMS85AN		BMS85-7000001 平成22年11月4日	1
UD トラックス	TKG-BJR85AN	「コンド ル」	BJR85-7000161 平成24年12月1日	1
	SKG-BKR85N TKG-BKR85N TKG-BKR85R		BKR85-7000203～BKR85-7000280 平成24年1月7日～平成25年7月3日	3
	SKG-BKR85YN		BKR85Y-7000012～BKR85Y- 7000016 平成24年5月7日～平成24年10月4日	2
	TKG-BLR85AN TKG-BLR85AR		BLR85-7000056～BLR85-7000104 平成24年4月9日～平成25年7月5日	28
	TKG-BLS85AR		BLS85-7000006～BLS85-7000009	4

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
			平成24年6月6日～平成25年7月5日	
	SKG-BMR85AN SKG-BMR85AR SKG-BMR85N SKG-BMR85R TKG-BMR85AN TKG-BMR85AR TKG-BMR85N TKG-BMR85R		BMR85-7000201～BMR85-7000272 平成23年11月2日～平成25年8月9日	50
	TDG-BMS85AN TDG-BMS85AR		BMS85-7000002～BMS85-7000006 平成24年4月10日～平成25年7月4日	4
	(計30型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年8月31日～平成25年8月9日	(計190台)

交換修理用部品として出荷し、組みつけられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料タンク	8-98021295-4	平成22年8月26日～平成26年3月14日	2	ニッサンディーゼル・UDトラックス「コンドル」
		合計	(計2個)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00  
但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図

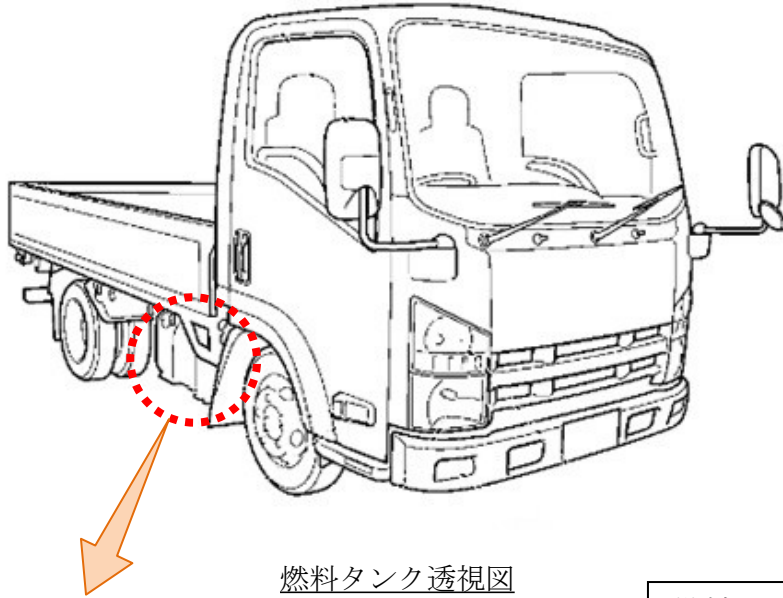

燃料タンク透視図

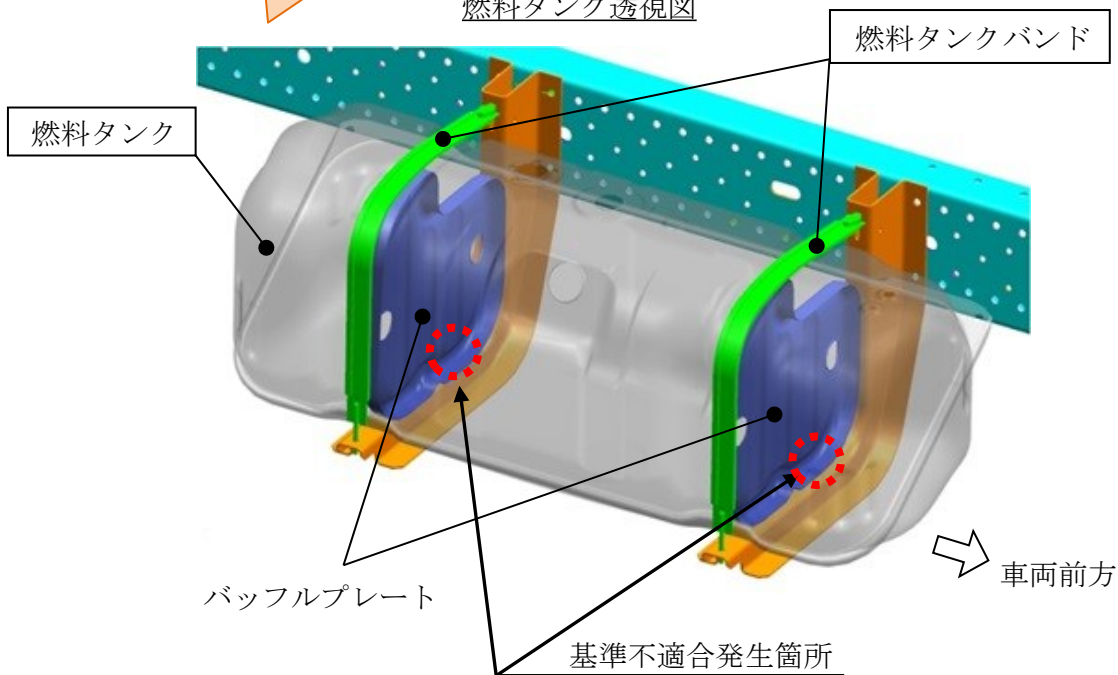

小型トラックにおいて、燃料タンク内部のバッフルプレート（燃料液面の揺動を抑止する仕切板）を燃料タンクに溶接する強度が不足しているため、燃料の揺動によりバッフルプレートが変動して、スポット溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が燃料タンクまで進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。また、ワッシャを追加し、燃料タンクバンド、ナットを新品に交換する。

識別：燃料タンク後部に黄色ペイントを塗布する。

注：  は、措置する部品を示す。