

大型バスの後面方向指示器のリコールについて

平成 27年1月29日

リコール届出番号3510

平成27年1月29日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型観光バスにおいて、方向指示器の長時間点滅を繰り返して行くと、後面方向指示器の橙色キャップ上部が溶損する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップの気化成分でレンズ内面が白濁すると共に、当該キャップ上部に穴が開くおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全使用者に対し当該不具合について周知し、後面方向指示器にレンズ内面の白濁や橙色キャップの溶損が認められた場合は、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型観光バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「ｽﾊﾟｰｽﾌﾟ -A」	AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成20年6月19日～平成23年4月1日	13
	BKG-AS96JP		AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成19年9月19日～平成22年8月5日	58
			「ｽﾊﾟｰｽｲ ﾝｸﾞ A」	AS96JP-20003～AS96JP-20068 平成19年11月22日～平成22年8月3 日
UD トラックス	LKG-AS96VP	「ｽﾊﾟｰｽﾌﾟ -A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成22年9月22日～平成23年2月25 日	12
		「ｽﾊﾟｰｽｲ ﾝｸﾞ A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成22年11月2日～平成23年3月17 日	5
	(計 3型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月19日～平成23年4月1日	(計98台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

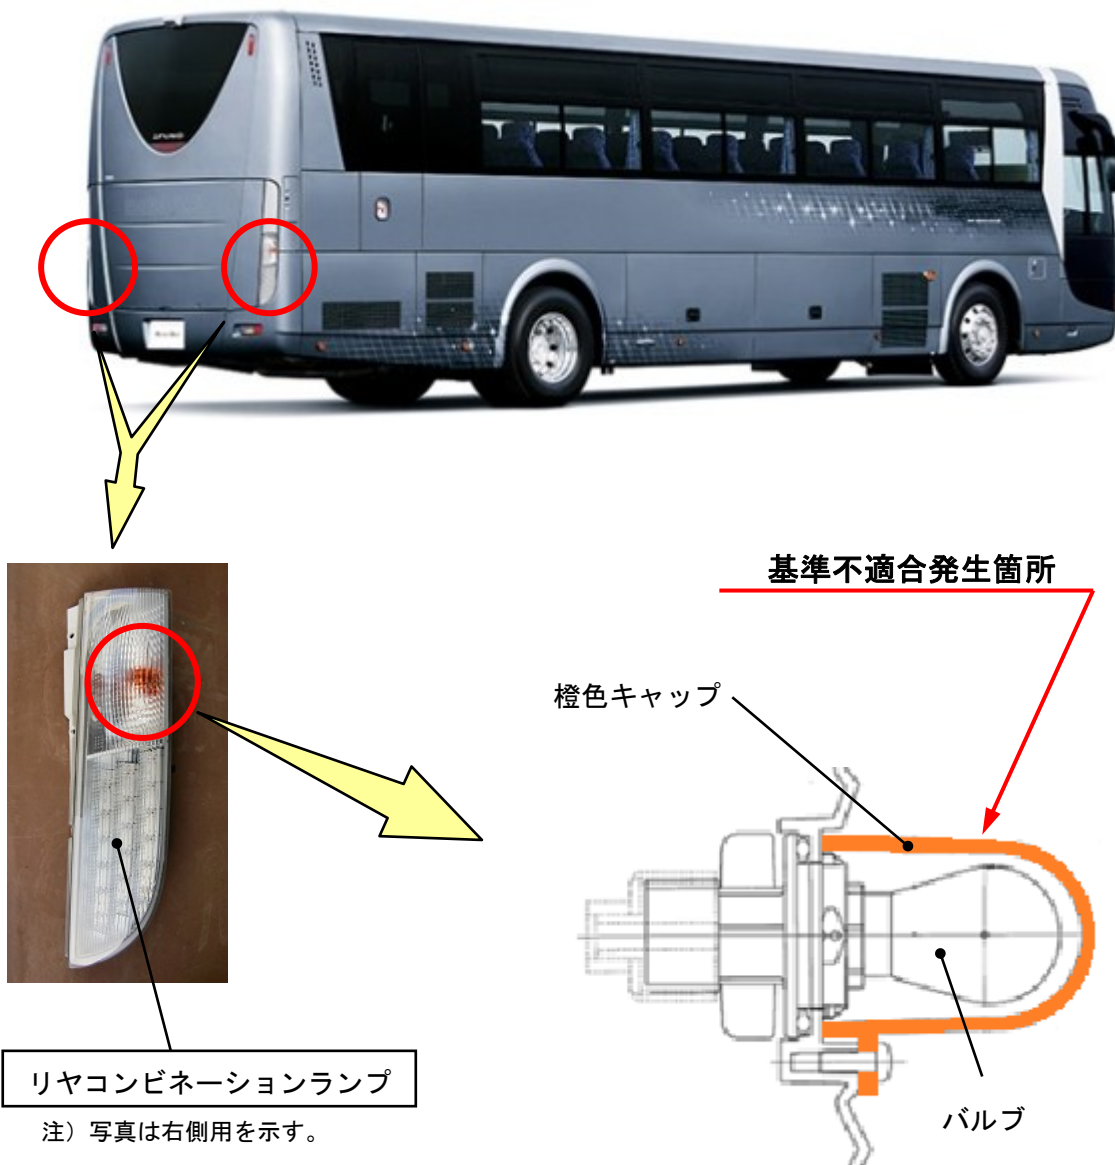

大型観光バスにおいて、方向指示器の長時間点滅を繰り返して行くと、後面方向指示器の橙色キャップ上部が溶損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップの気化成分でレンズ内面が白濁すると共に、当該キャップ上部に穴が開くおそれがある。

改善措置の内容

全使用者に対し当該不具合について周知し、後面方向指示器にレンズ内面の白濁や橙色キャップの溶損が認められた場合は、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB159」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。