大・中型トラック 座席(シートサスペンション)のリコールについて

(届出日:令和8年10月29日、作業開始日:令和8年10月30日)　　リコール番号 5895

UDトラックスに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、サスペンションロックを操作するためのアクチュエータの出力軸が破損し、サスペンションロックが解除されず座面の高さ調整ができなくなることがあります。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により内部のギアが外れ、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇または下降し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

アクチュエータを対策品に交換いたします。

※対象車両のうち、リコール届出番号5665(令和7年6月26日届出)が未実施の場合にはリコール届出番号5665を実施したうえで、本対応を実施いたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が販売している大型・中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車　名	型　式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備　考
UD トラックス	2RG-BXZ77DT	「—」	BXZ77DT-7000001～BXZ77DT-7000014 令和7年4月21日～令和7年10月8日	6	
	2PG-BYJ77D		BYJ77D-7000002 令和7年10月10日	1	
	2PG-BYL77D		BYL77D-7000001～BYL77D-7000003 令和7年4月25日～令和7年10月8日	3	
	2PG-BRR90S3 2PG-BRR90S4 2PG-BRR90T4 2PG-BRR90V4 2RG-BRR90S4 2RG-BRR90T4 2RG-BRR90U4 2RG-BRR90V4 2WG-BRR90S4 2WG-BRR90T4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7006240 令和6年2月17日～令和8年2月6日	172	
	2PG-BSR90T4 2PG-BSR90V4 2RG-BSR90S4 2RG-BSR90T4 2RG-BSR90V4		BSR90-7000504～BSR90-7000726 令和6年2月28日～令和7年11月11日	16	
	2PG-BTR90U4 2PG-BTR90V4 2RG-BTR90U4 2RG-BTR90V4		BTR90-7001029～BTR90-7001549 令和6年2月22日～令和7年11月24日	48	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000006～BVZ26-7000033 令和6年9月25日～令和7年4月8日	8	
	(計 23型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月17日～令和8年2月6日	(計 254台)	

＜ご注意＞

・対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
・対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】
UDトラックス株式会社　お客様相談室
〒362－8523　埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル　0120－67－2301
オープン時間　　月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 ※但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図




運転者席



シートサスペンション

アクチュエータ

出力軸

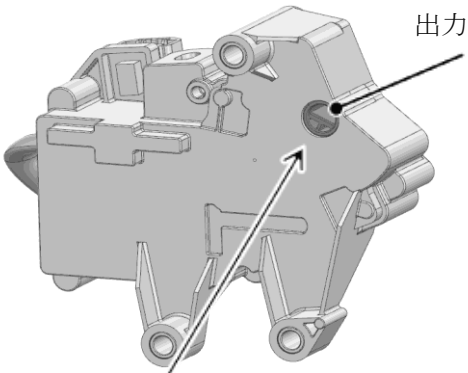

基準不適合発生箇所

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、サスペンションロックを操作するためのアクチュエータの出力軸が破損し、サスペンションロックが解除されず座面の高さ調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により内部のギアが外れ、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇または下降し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容:
全車両、アクチュエータを対策品に交換する。

識別　：各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注：　　は、措置する部品を示す。