

大型トラックのかじ取り装置のリコールについて

平成 23年12月20日

リコール届出番号2870

平成23年12月20日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型トラックにおいて、かじ取り装置のパワーステアリング高圧側ホースの固定方法が不適切な場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがあります

2. 改善の内容

- 全車両、パワーステアリング高圧側ホース固定部のクリップを取り外し、パワーステアリング高圧側ホース、アイボルト及びガスケットを新品と交換し、当該ホースを位置決め治具を使用して固定するとともに、パワーステアリング低圧側パイプを対策品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
LDG-CD5XL	CD5XL-00101～CD5XL-00103 平成22年 7月31日～平成23年 7月 6日	3
LDG-CD5XM	CD5XM-00101～CD5XM-00112 平成22年 7月29日～平成23年 7月 5日	12
LKG-CD5YA LDG-CD5YA	CD5YA-00101～CD5YA-00154 平成22年 3月 5日～平成23年 7月26日	54
LDG-CD5YL LKG-CD5YL	CD5YL-00102～CD5YL-00209 平成22年 6月23日～平成23年 7月31日	107
LDG-CD5ZA LKG-CD5ZA	CD5ZA-00001～CD5ZA-01071 平成22年 3月 5日～平成23年 7月26日	970
LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE	CD5ZE-00101～CD5ZE-00166 平成22年 3月 5日～平成23年 7月25日	66
LDG-CD5ZL LKG-CD5ZL	CD5ZL-00004～CD5ZL-00208 平成22年 3月 5日～平成23年 7月11日	108
LDG-CF5XL	CF5XL-00101～CF5XL-00162 平成22年 5月10日～平成23年 8月 8日	61
LDG-CG5YA	CG5YA-00101～CG5YA-00114 平成22年 7月15日～平成23年 7月19日	14
LKG-CG5YE	CG5YE-00101 平成22年 7月26日	1
LDG-CG5YL	CG5YL-00101 平成23年 6月 7日	1
LDG-CG5ZA LKG-CG5ZA	CG5ZA-00010～CG5ZA-01080 平成22年 5月10日～平成23年 8月 1日	976
LDG-CG5ZE LKG-CG5ZE	CG5ZE-00101～CG5ZE-00219 平成22年 5月10日～平成23年 7月19日	119
LDG-CG5ZL	CG5ZL-00101～CG5ZL-00152	52


型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
LKG-CG5ZL	平成22年 7月13日～平成23年 7月24日	
LKG-CG5ZM	CG5ZM-00101～CG5ZM-00111 平成22年 8月20日～平成23年 6月27日	11
LDG-CK5XL	CK5XL-00101～CK5XL-00117 平成22年 3月 5日～平成23年 7月 3日	17
LDG-CV5XA	CV5XA-00101～CV5XA-00134 平成22年 7月31日～平成23年 7月 9日	34
LDG-CV5XL	CV5XL-00101～CV5XL-00117 平成22年 5月10日～平成23年 7月 9日	17
LDG-CV5YB LKG-CV5YB	CV5YB-00101～CV5YB-00116 平成22年 5月10日～平成23年 7月25日	16
LDG-CV5YL	CV5YL-00101～CV5YL-00183 平成22年 6月23日～平成23年 7月23日	81
LDG-CW5XL LKG-CW5XL	CW5XL-00002～CW5XL-00426 平成22年 3月 5日～平成23年 7月30日	327
LDG-CW5YL LKG-CW5YL	CW5YL-00019～CW5YL-00352 平成22年 3月 5日～平成23年 7月25日	247
LDG-CW5ZA LKG-CW5ZA	CW5ZA-00101～CW5ZA-00161 平成22年 7月28日～平成23年 7月24日	56
LDG-CW5ZL LKG-CW5ZL	CW5ZL-00006～CW5ZL-00254 平成22年 3月 5日～平成23年 7月25日	152
LDG-CX5YA LKG-CX5YA	CX5YA-00102～CX5YA-00134 平成22年 8月31日～平成23年 7月16日	33
LDG-CX5YL	CX5YL-00101～CX5YL-00112 平成22年 8月 3日～平成23年 7月25日	12
LDG-CZ5YL	CZ5YL-00020～CZ5YL-00254 平成22年 5月10日～平成23年 7月26日	154
LKG-GK5XAB	GK5XA-00101～GK5XA-80001	722

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
LKG-GK5XAD LKG-GK5XAE LKG-GK5XAK	平成22年 6月23日～平成23年 8月 1日	
LDG-GK6XAB LKG-GK6XAB LKG-GK6XAD LKG-GK6XAE	GK6XA-00016～GK6XA-80003 平成22年 6月23日～平成23年 8月 1日	440
計50型式	製作期間の全体の範囲 平成22年3月5日～平成23年8月8日	合計4,863台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図

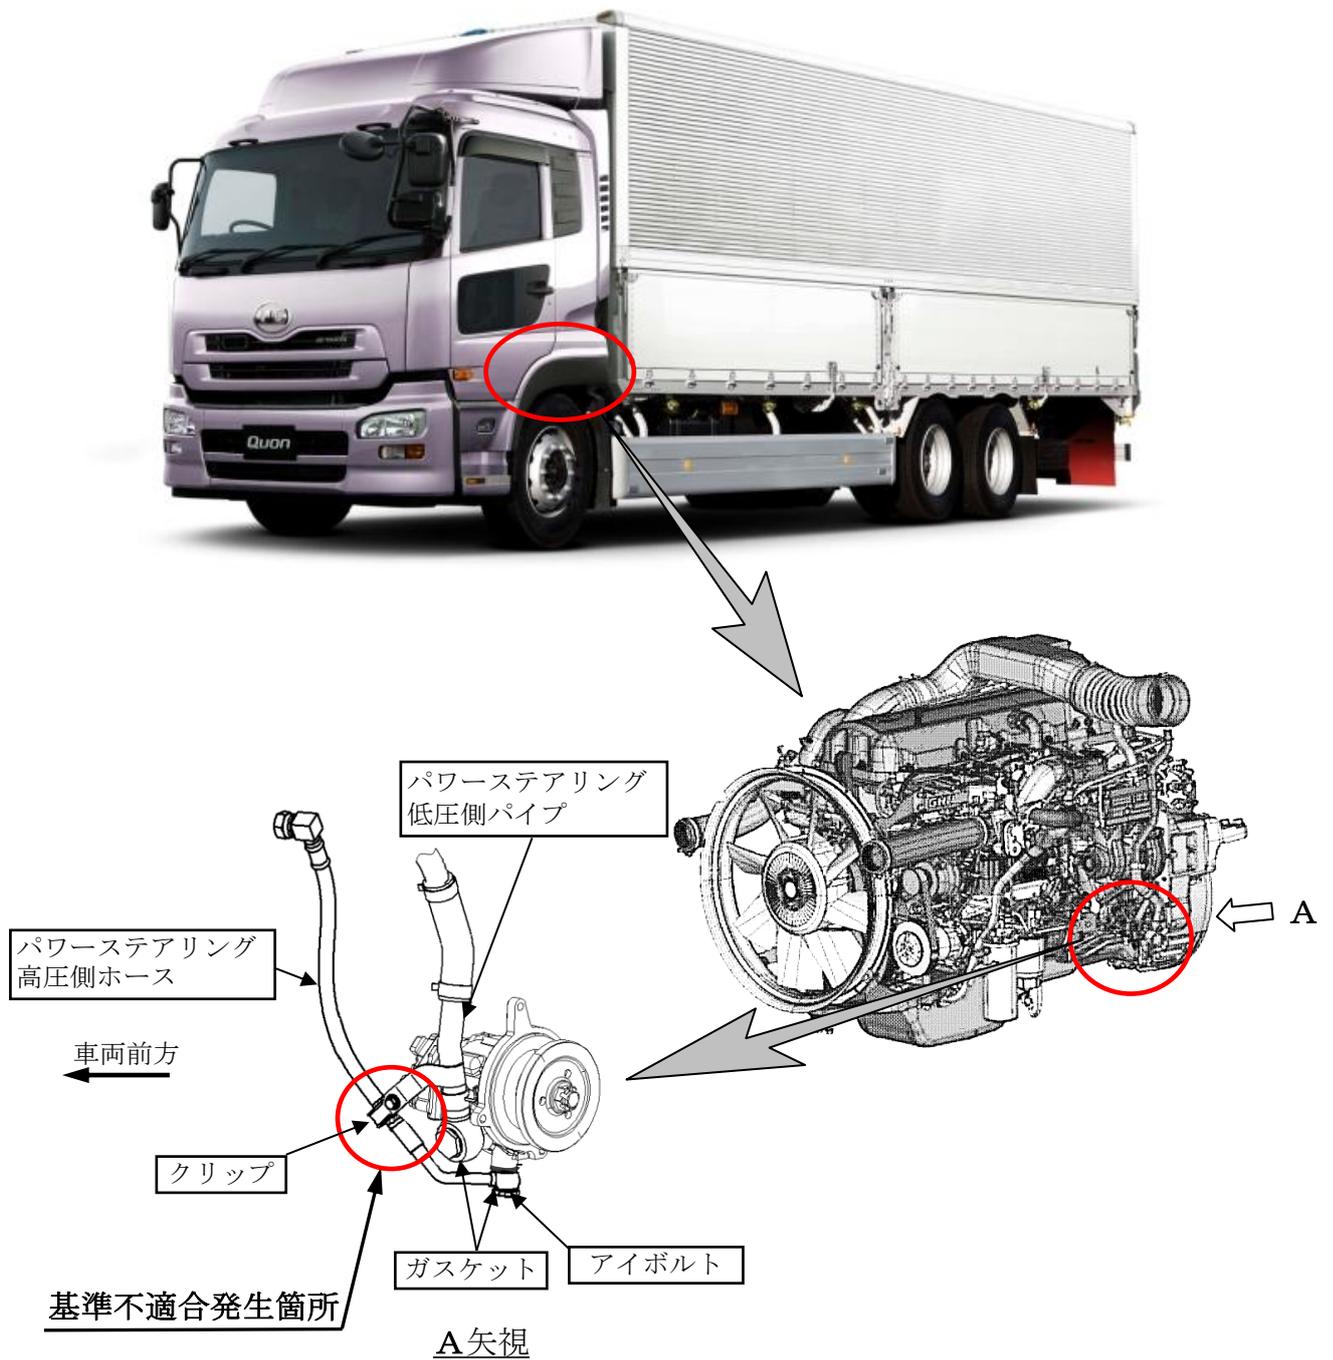

大型トラックにおいて、かじ取り装置のパワーステアリング高圧側ホースの固定方法が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が增大するおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリング高圧側ホース固定部のクリップを取り外し、パワーステアリング高圧側ホース、アイボルト及びガスケットを新品と交換し、当該ホースを位置決め治具を使用して固定するとともに、パワーステアリング低圧側パイプを対策品と交換する。

注： 内は、措置する部品を示す。

識別：パワーステアリング高圧側ホースに、白色ペイントを塗布する。